

控制器接口			上银D2伺服驱动器接口		
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
10	P+	正转脉冲输出	3	CWL	指令脉冲输入1
11	P-		4	CWL-	
13	S+	反转脉冲输出	5	CCWL	指令脉冲输入2
14	S-		6	CCWL-	
2	A+	A相脉冲输入	21	A	A相差分输出
3	A-		22	/A	
4	B+	B相脉冲输入	48	B	B相差分输出
5	B-		49	/B	
6	Z+	Z相脉冲输入	23	Z	Z相差分输出
7	Z-		24	/Z	
1	+24V	+24V电源	7	COM+	外接控制电源+
9	GND	+24V电源地	34	RDY+	
8	SON	伺服使能	29	SVN	伺服使能
15	ALRM	异警发生	35	RDY-	伺服报警

刹车接伺服CN2端子（参见伺服说明书44页）

注：伺服参数需要用上银的软件调节。具体方法参见上银的说明书